# 傾斜計 DC一□ 取扱説明書


株式会社東横エルメス 東亞エルメス株式会社

## 1. 仕様

型式	DC-ロ(口内は、測定範囲の数字を表します)				
測定範囲	±15 分	±30 分	±60 分	±120 分	±300 分
定格出力(RO)	±100 mV				
直線性	±1.0 %RO 以内				
ヒステリシス	±1.0 %RO 以内				
許容過負荷	120%				
許容温度範囲	-10~+40 °C				
定格使用電流	50 mA				
許容耐水圧	0.5 MPa				
寸法	φ 48 × H200 mm				
質量	約 1.8 kg				
ケーブル	S4-5(0.5mm² 4 心、シングルシース)				
ケーブル標準長	1 m				

## 2. 構造

傾斜計の外観と各部名称を下図に示します。

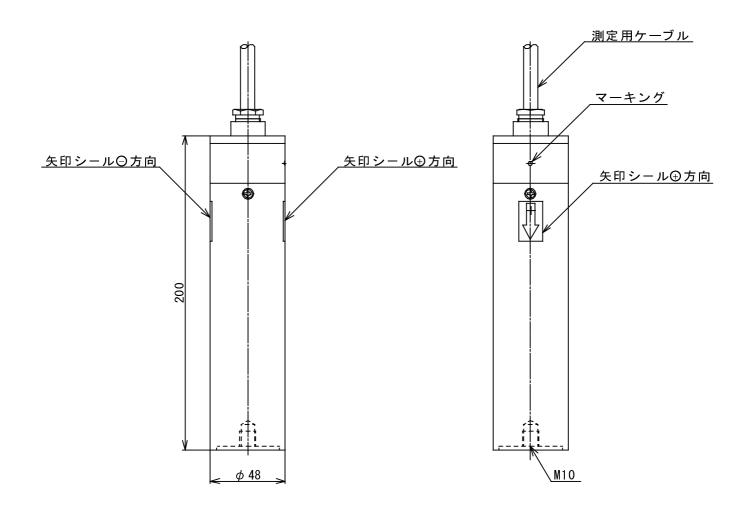

#### 3. 取付方法

- 31取付前の注意事項
  - (1) 検査成績表と製品番号を照合して下さい。
  - (2) 指示計器などで作動の確認をして下さい。
  - (3) ケーブル接続を行う場合は、事前に出力値と絶縁抵抗値の測定を行って下さい。

#### 3.2 取付

(1) 準備

傾斜計の設置位置を確認します。

取付金具を設置します。

極性を確認します。(+シール側に傾斜計を傾けて+出力です。)

(2) 取付

極性を確認し、取付金具に傾斜計をしっかりとボルトで固定します。

(3) 調整

指示計を確認しながら、水平調整板で指示値がゼロを示すように調整します。

ケーブルを防護しながら受信器までの配線をします。

取付金具のカバーを付けます。

#### ※注意事項

電力線に近接しないようにケーブルを引き回して下さい。また、ケーブル配線は損傷を受けないように十分に配慮して下さい。

#### 4. 測定方法

- (1) ケーブルの接続方法は、入力⊕が赤色、入力⊖が黒色、出力⊕が白色、出力⊖が緑色としていますので、当社以外の指示計器を使用する場合は注意して下さい。
- (2) 傾斜計が安定してから指示計で測定した値を「初期値」として記録します。 なお、測定時刻を記録しておくと後のデータ整理に有効です。

※ご注意: 当社指示計を使用した場合、矢印シール+側に傾けて出力値は、プラスを示します。

#### 5. 計算方法

(1) 計算式

#### $D=(M-I)\times f$

D:傾斜角 [分]
M:測定値 [mV]
I:初期値 [mV]
f:校正係数 [分/mV]


(2)計算例


M: 25. O mV I:5. O mV f:1. 2 分/mV

D=(25.0-5.0)×1.2=24 したがって傾斜角は24分となります。


> ご不明な点は弊社製造部までご連絡下さい。 TEL 046-233-7715 FAX 046-233-7878

### 設置例

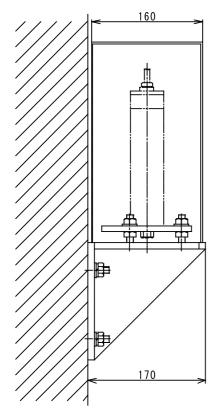

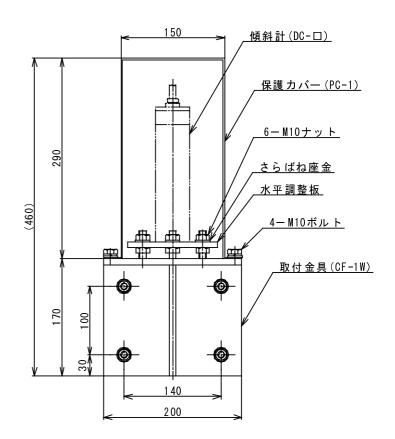

壁面取付図

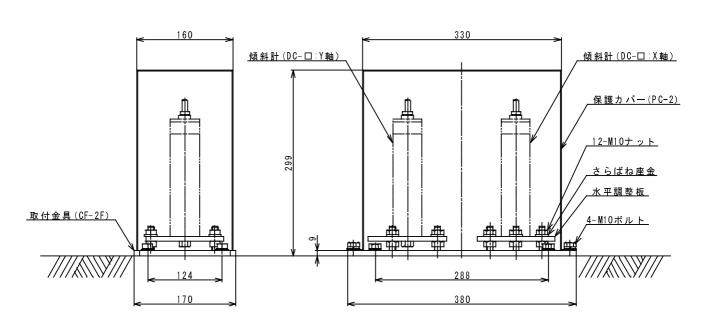

床面取付図